


## TEMPORARY POWER BOX Installation Instructions

### WARNINGS AND CAUTIONS:

- **TO AVOID FIRE, SHOCK OR DEATH; UNPLUG CORD and TURN OFF POWER** at circuit breaker or fuse and test that power is off before installing, removing or servicing device!
- To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.
- If you are unsure about any part of these instructions, consult an electrician.
- Use these devices with **copper or copper clad wire only**.

**NOTE:** Use chart below to identify the 1 Gang Box needed for your application:



LEVITON 1 GANG POWER BOXES					
Description	Catalog no.	Color	Dimension (inches)		
			A	B	C
1 Gang Standard (for 0.23 - 0.542 Cable)	3059-01Y 3059-01E	Yellow Black	3.375	3.900	2.500
1 Gang Std. Feed Through (for 0.23 - 0.542 Cable)	3059F-01Y 3059F-01E	Yellow Black	3.375	3.900	2.500
1 Gang Standard (for 0.59 - 1.00 Cable)	3059-02Y 3059-02E	Yellow Black	3.375	3.900	2.500
1 Gang Std. Feed Through (for 0.59 - 1.00 Cable)	3059F-02Y 3059F-02E	Yellow Black	3.375	3.900	2.500
1 Gang Deep (for 0.23 - 0.542 Cable)	3099-01Y 3099-01E	Yellow Black	4.375	3.900	2.500
1 Gang Deep Feed Through (for 0.23 - 0.542 Cable)	3099F-01Y 3099F-01E	Yellow Black	4.375	3.900	2.500
1 Gang Deep (for 0.59 - 1.00 Cable)	3099-02Y 3099-02E	Yellow Black	4.375	3.900	2.500
1 Gang Deep Feed Through (for 0.59 - 1.00 Cable)	3099F-02Y 3099F-02E	Yellow Black	4.375	3.900	2.500

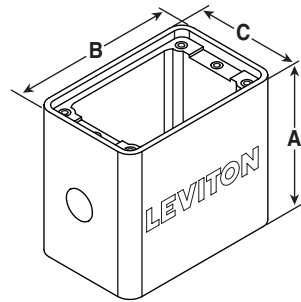

### Single and Double Gang Box Wiring Instructions



**WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK OR DEATH; UNPLUG CORD and TURN OFF POWER** at circuit breaker or fuse and test that power is off before installing, removing or servicing device!

1. Install Cable Strain Relief Bushing(s) onto rubber box and torque Lock nut as follows: 1/2" NPT and 1" NPT torque 45-55 in-lbs.
  2. Remove Tightening nut from bushing.
  3. Strip no less than 6" of the cord cable jacket. DO NOT cut wire insulation.
  4. Feed stripped length of cord through Tightening nut and bushing.
  5. Torque Tightening nut as follows: 1/2" NPT and 1" NPT torque 45-55 in-lbs.
  6. Strip conductors and install receptacle per installation instructions provided with receptacle.
- NOTE:** For feed-through requirements, install Cable Strain Relief Bushings on both sides of box as described above and splice conductors as per code requirements.

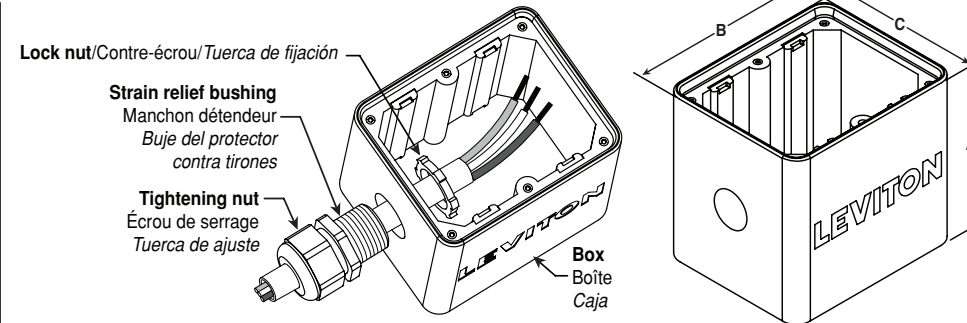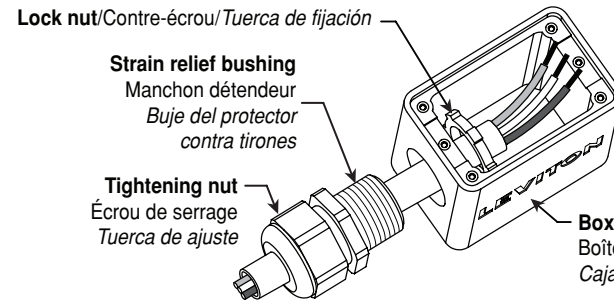

**NOTE:** Use chart below to identify the 2 Gang Box needed for your application:

LEVITON 2 GANG POWER BOXES					
Description	Catalog no.	Color	Dimension (inches)		
			A	B	C
2 Gang Standard (for 0.23 - 0.542 Cable)	3200-01Y 3200-01E	Yellow Black	5.100	5.655	4.655
2 Gang Std. Feed Through (for 0.23 - 0.542 Cable)	3200F-01Y 3200F-01E	Yellow Black	5.100	5.655	4.655
2 Gang Angled (for 0.23 - 0.542 Cable)	3300-01Y 3300-01E	Yellow Black	4.220	5.655	4.655
2 Gang Angled (for 0.59 - 1.00 Cable)	3300-02Y 3300-02E	Yellow Black	4.220	5.655	4.655
2 Gang Standard (for 0.59 - 1.00 Cable)	3200-02Y 3200-02E	Yellow Black	5.100	5.655	4.655
2 Gang Std. Feed Through (for 0.59 - 1.00 Cable)	3200F-02Y 3200F-02E	Yellow Black	5.100	5.655	4.655

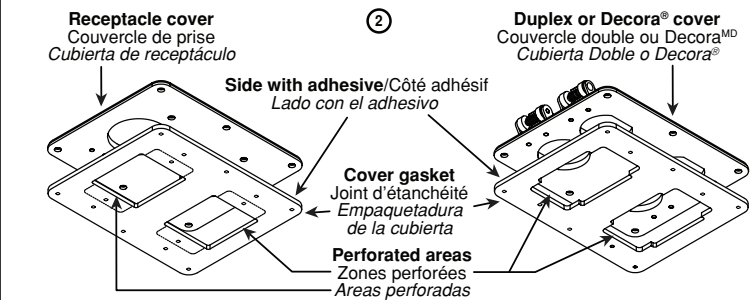
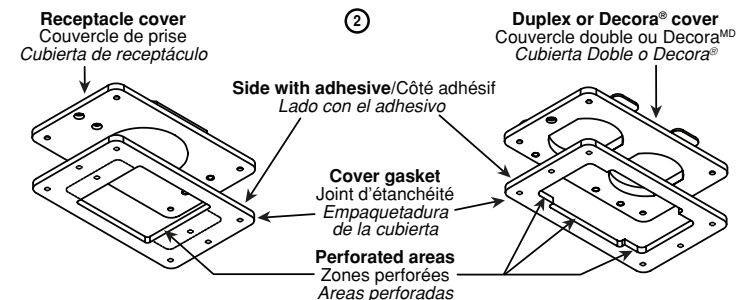


### Receptacle Mounting to 1 Gang Rubber Box

1. Select appropriate cover for receptacle per chart below.
2. **For Wet Locations Only:** Remove the appropriate perforated cut-outs from the gasket, remove film, and affix to back of cover. Refer to **diagram 2**.
3. Remove strap mounting screws from receptacle and discard. For a Duplex device trim the mounting strap by removing the 4 "ears". For a Decora® device remove the "4" ears and "2" center tabs as shown in **diagram 3**.
4. Place wired receptacle in the mounting position as shown in **diagram 4**.
5. Use mounting screws provided to fasten cover and receptacle to rubber box. **DO NOT overtighten mounting screws.** Ensure that cover is flush to rubber box.


**NOTE:** For a heavy duty installation, drill out (4) start holes located at corners on back of covers. Fasten cover to rubber box using (6) mounting screws provided.

**NOTE:** Tamper Resistant GFCI receptacles are not compatible with Decora® flip lids. **For GFCI receptacle applications, use 1 gang deep box only.**

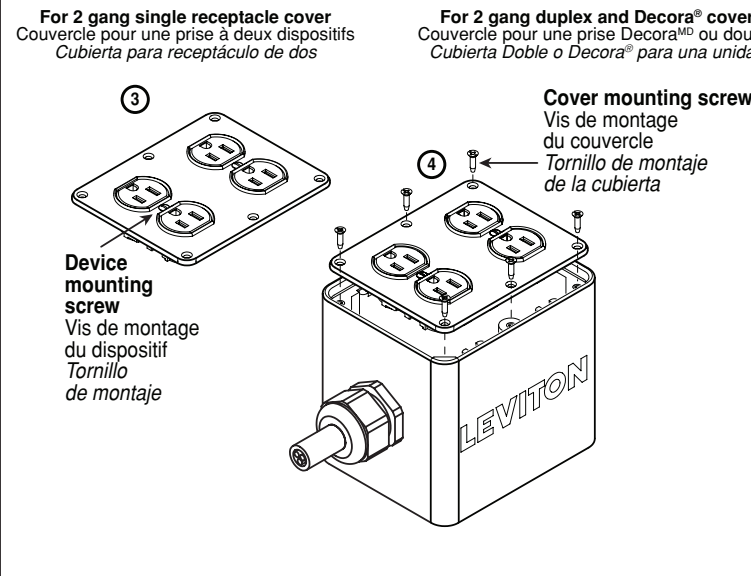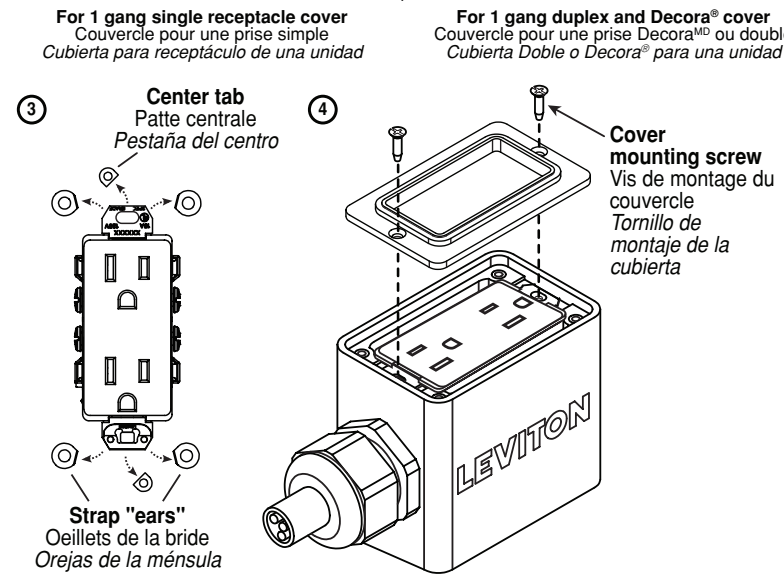

LEVITON 1 GANG POWER BOX COVERS					
	Blank Cat. no. 3054		Decora Cat. no. 3060		Decora flip lid Cat. no. 3061
	Duplex Cat. no. 3051		1.39 dia. opening Cat. no. 3052		1.39 dia. opening flip lid Cat. no. 3057
	Duplex flip lid Cat. no. 3056		1.56 dia. opening Cat. no. 3055		1.56 dia. opening flip lid Cat. no. 3058

### Optional Installation using Wire Mesh Strain Relief Grips

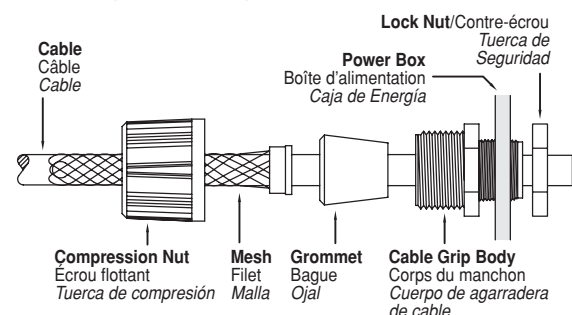

1. Slide compression nut over cable. Compress mesh and slide over cable. Slide grommet over cable.
  2. Secure cable grip body to power box using lock nut. Torque 45-55 in-lbs for 1/2" NPT and 1" NPT.
  3. Slide grommet into cable grip body and lay mesh flat against grommet. **NOTE:** Cable jacket may have to be stripped to pass through body. Ensure jacket is completely covered by grommet when assembled.
  4. Tighten compression nut onto cable grip body. Smooth mesh onto cable eliminating slack.
1. Glisser l'écrou flottant, le filet comprimé et la bague sur le câble.
  2. Fixer le corps du manchon sur la boîte d'alimentation en serrant le contre-écrou à un couple de 45-55 po-lb (filetage NPT de 1 ou de 1/2 po).
  3. Glisser la bague dans le corps du manchon et poser l'extrémité du filet contre la bague.  
REMARQUE : il pourrait être nécessaire de dénuder le câble pour permettre le passage dans le corps. On doit s'assurer que la gaine est entièrement couverte par la bague une fois l'assemblage terminé.
  4. Serrer l'écrou flottant sur le corps du manchon. Tendre le filet le long du câble en aplatissant tous les plis.
1. Deslice la tuerca de compresión sobre el cable. Comprima la malla y deslicela sobre el cable. Deslice la arandela sobre el cable.
  2. Asegure el cuerpo de la agarradera de cable a la caja de alimentación usando la tuerca de seguridad. Use una presión de 45 a 55 in-lbs para tuercas NPT de 12.7 mm (1/2") y NPT de 25.4 (1").
  3. Deslice la arandela en el cuerpo de la agarradera del cable y que la malla quede plana contra el ojal. **NOTA:** El forro del cable debe estar pelado para pasar a través del cuerpo. Asegure que el forro esté totalmente cubierto por la arandela cuando ensamble.
  4. Apriete la tuerca de compresión sobre el cuerpo de la agarradera del cable. Alise la malla eliminando el cable flojo.

### Receptacle Mounting to 2 Gang Rubber Box

1. Select appropriate cover for receptacle per chart below.
2. **For Wet Locations Only:** Remove the appropriate perforated cut-outs from the gasket, remove film, and affix to back of cover. Refer to **diagram 2**.
3. Mount wired receptacle to cover as shown in **diagram 3**, using mounting screws provided. **NOTE:** For Decora® devices, use provided mounting screws with nuts and mount device to cover.
4. Place cover/receptacle assembly onto rubber box in position as shown in diagram. Use (6) mounting screws provided to fasten cover assembly to rubber box. **DO NOT overtighten mounting screws.** After tightening mounting screws, ensure that cover is flush to rubber box.

**NOTE:** Tamper Resistant GFCI receptacles are not compatible with Decora® flip lids.

LEVITON 2 GANG POWER BOX COVERS					
	(2) Blank Cat. no. 3265		(2) Duplex Cat. no. 3260		(1) 1.56 dia. opening flip lid (1) Duplex flip lid Cat. no. 3262W
	(1) 1.56 dia. opening (1) Duplex Cat. no. 3262		(1) 1.56 dia. opening (1) Blank Cat. no. 3261		(1) 1.56 dia. opening flip lid (1) Blank Cat. no. 3261W
	(2) Decora flip lid Cat. no. 3251W		(1) Blank, (1) Decora flip lid Cat. no. 3241W		(1) 1.56 dia. opening flip lid (1) Blank Cat. no. 3261W
	(2) Decora Cat. no. 3251		(1) Blank, (1) Decora Cat. no. 3241		(2) 1.56 dia. opening flip lid Cat. no. 3263W
	(2) 1.56 dia. opening Cat. no. 3263		(2) Duplex flip lid Cat. no. 3260W		

WEB VERSION



## BOÎTES D'ALIMENTATION TEMPORAIRES - Directives concernant les boîtes pour un dispositif

### AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :

- Installer ou utiliser conformément aux codes de l'électricité en vigueur.
- À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.
- N'utiliser ces dispositifs qu'avec du fil de cuivre ou plaqué cuivre.

### Directives de câblage concernant les boîtes pour un dispositif

**AVERTISSEMENT :** Pour éviter les risques d'incendie, de choc électrique ou d'électrocution, **DÉBRANCHER LE CORDON** et **COUPER LE COURANT** au fusible ou au disjoncteur et s'assurer que le circuit est bien coupé avant de procéder à l'installation, de retirer le dispositif ou d'en effectuer l'entretien!

1. Installer le ou les manchons détendeurs sur la boîte en caoutchouc et serrer les contre-écrous comme suit : couple de 45 à 55 po-lb pour les filetages NPT de 1/2 et de 1 po (12,7 et 25,4 mm).
2. Retirer l'écrou de serrage du manchon.
3. Dégainer le câble sur au moins 6 po (15 cm). NE PAS couper l'isolant des fils.
4. Insérer la partie dénudée du cordon à travers l'écrou de serrage et le manchon.
5. Serrer l'écrou comme suit : couple de 45 à 50 po-lb pour les filetages NPT de 1/2 et de 1 po (12,7 et 25,4 mm).
6. Dénuder les conducteurs et installer la ou les prises conformément aux directives les accompagnant.

**REMARQUE :** en cas d'installation en passage continu, installer des manchons détendeurs aux deux extrémités de la boîte, de la manière décrite ci-dessus, et raccorder les conducteurs conformément aux codes applicables.

### Installation de prises dans des boîtes de caoutchouc pour un dispositif

1. Choisir le couvercle requis en fonction de l'illustration ci-dessous.
2. **Emplacements mouillés seulement :** retirer les pièces perforées du joint selon les besoins, enlever sa pellicule et le fixer à l'arrière du couvercle. Se reporter au **schéma 2**.
3. Retirer les vis de bride de la prise (elles ne sont pas utiles pour cette installation). En présence d'un dispositif double, raccourcir la bride en enlevant les quatre œillets. En présence d'un dispositif Decora<sup>MD</sup>, retirer également les deux pattes centrales, tel qu'illustré au **schéma 3**.
4. Placer la prise câblée en position de montage, tel qu'illustré.
5. Employer les vis de montage fournies pour fixer le couvercle et la prise à la boîte. **NE PAS trop serrer les vis.** S'assurer ensuite que le couvercle s'adapte parfaitement à la boîte.

**REMARQUE :** si on veut une installation plus solide, on peut percer quatre trous d'amorce dans les coins arrière des couvercles. Il suffit ensuite de fixer ces derniers aux boîtes au moyen de six des vis fournies.

**REMARQUE :** les prises à DDFT inviolables n'acceptent pas les couvercles Decora<sup>MD</sup> rabattables. En leur présence, on ne peut en outre employer que les boîtes pour un dispositif profond.

**REMARQUE :** se reporter au tableau ci-dessous pour choisir la boîte à un dispositif convenant à l'application.

BOÎTES D'ALIMENTATION À UN DISPOSITIF DE LEVITON / CAJAS DE ENERGIA DE LEVITON DE UNA UNIDAD					
Description / Descripción	N° de cat. No. de Cat.	Couleur Color	Dimension / Dimensión		
			A	B	C
Un dispositif standard (câbles de 5,842 à 13,767 mm) <i>1 Unidad Estándar (para cable de 0.23 -0.542)</i>	3059-01Y 3059-01E	Jaune/Amarillo Noir/Negro	3.375	3.900	2.500
Un dispositif standard, en passage continu (câbles de 5,842 à 13,767 mm) <i>1 Unidad Esta. Aliment. Transv. (para cable de 0.23 -0.542)</i>	3059F-01Y 3059F-01E	Jaune/Amarillo Noir/Negro	3.375	3.900	2.500
Un dispositif standard (câbles de 14,986 à 25,400 mm) <i>1 Unidad Estándar (para cable de 0.59 - 1)</i>	3059-02Y 3059-02E	Jaune/Amarillo Noir/Negro	3.375	3.900	2.500
Un dispositif standard, en passage continu (câbles de 14,986 à 25,400 mm) <i>1 Unidad Esta. Aliment. Transv. (para cable de 0.59 - 1)</i>	3059F-02Y 3059F-02E	Jaune/Amarillo Noir/Negro	3.375	3.900	2.500
Un dispositif profond (câbles de 5,842 à 13,767 mm) <i>1 Unidad Profunda (para cable de 0.23 - 0.542)</i>	3099-01Y 3099-01E	Jaune/Amarillo Noir/Negro	4.375	3.900	2.500
Un dispositif profond, en passage continu (câbles de 5,842 à 13,767 mm) <i>1 Unidad Profunda Aliment. Transv. (para cable de 0.23 - 0.542)</i>	3099F-01Y 3099F-01E	Jaune/Amarillo Noir/Negro	4.375	3.900	2.500
Un dispositif profond (câbles de 14,986 à 25,400 mm) <i>1 Unidad Profunda (para cable de 0.59 - 1)</i>	3099-02Y 3099-02E	Jaune/Amarillo Noir/Negro	4.375	3.900	2.500
Un dispositif profond, en passage continu (câbles de 14,986 à 25,400 mm) <i>1 Unidad Profunda Aliment. Transv. (para cable de 0.59 - 1)</i>	3099F-02Y 3099F-02E	Jaune/Amarillo Noir/Negro	4.375	3.900	2.500

## COUVERCLES POUR BOÎTES D'ALIMENTATION À DEUX DISPOSITIFS DE LEVITON / CUBIERTAS PARA CAJAS DE ENERGIA DE LEVITON DE DOS UNIDADES



### CAJA TEMPORAL DE ENERGÍA - Instrucciones de Instalación para Caja de 1 Unidad

#### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
- Si usted no está seguro acerca de alguna parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.
- Use este producto sólo con **cable de cobre o revestido de cobre**.

#### Instrucciones de Cableado para Caja de Una Unidad

**ADVERTENCIA:** Para evitar descarga eléctrica, fuego, o muerte, **DESCONECTE EL CORDÓN** e **INTERRUMPA LA ENERGÍA** mediante el interruptor de circuito o fusible. ¡asegúrese que el circuito no esté energizado antes de instalar, quitar o hacer mantenimiento al producto!

1. Instale los bujes protectores contra tirones de cable(s) en la caja de caucho y asegure la tuerca usando una presión de: 45-55 in-lbs. para tuercas NPT de 12.7 mm (1/2") y NPT de 25.4 (1").
2. Quite la tuerca de ajuste del buje.
3. Pele aproximadamente 15.3 cm. (6") el forro del cordón. NO corte el aislante del conductor.
4. Pase el largo del cordón pelado a través de la tuerca de ajuste y el buje.
5. Apriete de la tuerca usando una presión de: 45-50 in-lbs. para tuercas NPT de 12.7 mm (1/2") y NPT de 25.4 (1").
6. Pele los conductores e instale el receptáculo de acuerdo con las instrucciones proveídas.

**NOTA:** Para la alimentación transversal, instale los bujes del protector contra tirones del cable en ambos lados de la caja, como se describe arriba y empalme los conductores de acuerdo con los requerimientos de los códigos.

#### Montaje de receptáculo en caja de caucho de una unidad

1. Elija la cubierta apropiada para el receptáculo de acuerdo al cuadro de abajo.
2. **Sólo para lugares mojados:** Quite los cortes de los orificios perforados en la empaquetadura, quite el film y fije la parte posterior de la cubierta. Ver **diagrama 2**.
3. Quite los tornillos de montaje de la abrazadera del receptáculo y descártelos. Para un producto dúplex recorte la abrazadera de montaje quitando las 4 "orejas". Para un producto Decora<sup>®</sup> quite las "4" orejas y las "2" pestañas del centro. Vea el **diagrama 3**.
4. Coloque el receptáculo cableado en la posición de montaje como se muestra en el **diagrama**.
5. Utilice los tornillos de montaje proveídos para sujetar la cubierta y el receptáculo a la caja de caucho. **NO sobreapriete los tornillos de montaje.** Después de apretar los tornillos de montaje, asegure que la cubierta esté al ras de la caja.

**NOTA:** Para una instalación de uso rudo, perforo los (4) orificios en las esquinas de la parte posterior de la cubierta. Sujete la cubierta a la caja usando los (6) tornillos de montaje proveídos.

**NOTA:** Los receptáculos ICFT con seguro no son compatibles con las cubiertas Decora. **Para receptáculos ICFT con seguro sólo use una caja profunda de una unidad.**

**NOTA:** Use el cuadro de arriba para identificar las necesidades de la Caja Temporal de Energía para su aplicación.

## BOÎTES D'ALIMENTATION TEMPORAIRES - Directives concernant les boîtes pour deux dispositifs

### AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :

- Installer ou utiliser conformément aux codes de l'électricité en vigueur.
- À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.
- N'utiliser ces dispositifs qu'avec du fil de cuivre ou plaqué cuivre.

### Directives de câblage concernant les boîtes pour deux dispositifs

**AVERTISSEMENT :** Pour éviter les risques d'incendie, de choc électrique ou d'électrocution, **DÉBRANCHER LE CORDON** et **COUPER LE COURANT** au fusible ou au disjoncteur et s'assurer que le circuit est bien coupé avant de procéder à l'installation, de retirer le dispositif ou d'en effectuer l'entretien!

1. Installer le ou les manchons détendeurs sur la boîte en caoutchouc et serrer les contre-écrous comme suit : couple de 45 à 55 po-lb pour les filetages NPT de 1/2 et de 1 po (12,7 et 25,4 mm).
2. Retirer l'écrou de serrage du manchon.
3. Dégainer le câble sur au moins 6 po (15 cm). NE PAS couper l'isolant des fils.
4. Insérer la partie dénudée du cordon à travers l'écrou de serrage et le manchon.
5. Serrer l'écrou comme suit : couple de 45 à 50 po-lb pour les filetages NPT de 1/2 et de 1 po (12,7 et 25,4 mm).
6. Dénuder les conducteurs et installer la ou les prises conformément aux directives les accompagnant.

**REMARQUE :** en cas d'installation en passage continu, installer des manchons détendeurs aux deux extrémités de la boîte, de la manière décrite ci-dessus, et raccorder les conducteurs conformément aux codes applicables.

### Installation de prises dans des boîtes de caoutchouc pour deux dispositifs


1. Choisir le couvercle requis en fonction de l'illustration ci-dessous.
2. **Emplacements mouillés seulement :** retirer les pièces perforées du joint selon les besoins, enlever sa pellicule et le fixer à l'arrière du couvercle. Se reporter au **schéma 2**.
3. Fixer la prise câblée au couvercle au moyen des vis de montage fournies, tel qu'illustré. **REMARQUE :** en présence de dispositifs Decora<sup>MD</sup>, se servir des vis fournies avec des écrous pour fixer le dispositif au couvercle.
4. Placer l'assemblage prise/couvercle sur la boîte de la manière illustrée sur le schéma. Employer six vis de montage fournies pour fixer le tout. **NE PAS trop serrer les vis.** S'assurer ensuite que le couvercle s'adapte parfaitement à la boîte.

**REMARQUE :** les prises à DDFT inviolables n'acceptent pas les couvercles Decora<sup>MD</sup> rabattables.

**REMARQUE :** se reporter au tableau ci-dessous pour choisir la boîte à deux dispositifs convenant à l'application.

BOÎTES D'ALIMENTATION À DEUX DISPOSITIFS DE LEVITON / CUBIERTAS PARA CAJAS DE ENERGIA DE LEVITON DE DOS UNIDADES					
Description / Descripción	N° de cat. No. de Cat.	Couleur Color	Dimension / Dimensión		
			A	B	C
Deux dispositifs standards (câbles de 5,842 à 13,767 mm) <i>2 Unidades Estándar (para cable de 0.23 -0.542)</i>	3200-01Y 3200-01E	Jaune/Amarillo Noir/Negro	5.100	5.655	4.655
Deux dispositifs standards, en passage continu (câbles de 5,842 à 13,767 mm) <i>2 Unidades Estd. Aliment. Transv. (para cable de 0.23 -0.542)</i>	3200F-01Y 3200F-01E	Jaune/Amarillo Noir/Negro	5.100	5.655	4.655
Deux dispositifs inclinés (câbles de 5,842 à 13,767 mm) <i>2 Unidades en Angulo (para cable de 0.23 - 0.542)</i>	3300-01Y 3300-01E	Jaune/Amarillo Noir/Negro	4.220	5.655	4.655
Deux dispositifs inclinés (câbles de 14,986 à 25,400 mm) <i>2 Unidades en Angulo (para cable de 0.59 - 1)</i>	3300-02Y 3300-02E	Jaune/Amarillo Noir/Negro	4.220	5.655	4.655
Deux dispositifs standards (câbles de 14,986 à 25,400 mm) <i>2 Unidades Estándar (para cable de 0.59 - 1)</i>	3200-02Y 3200-02E	Jaune/Amarillo Noir/Negro	5.100	5.655	4.655
Deux dispositifs standards, en passage continu (câbles de 14,986 à 25,400 mm) <i>2 Unidades Estd. Aliment. Transv. (para cable de 0.59 - 1)</i>	3200F-02Y 3200F-02E	Jaune/Amarillo Noir/Negro	5.100	5.655	4.655

## COUVERCLES POUR BOÎTES D'ALIMENTATION À DEUX DISPOSITIFS DE LEVITON / CUBIERTAS PARA CAJAS DE ENERGIA DE LEVITON DE DOS UNIDADES

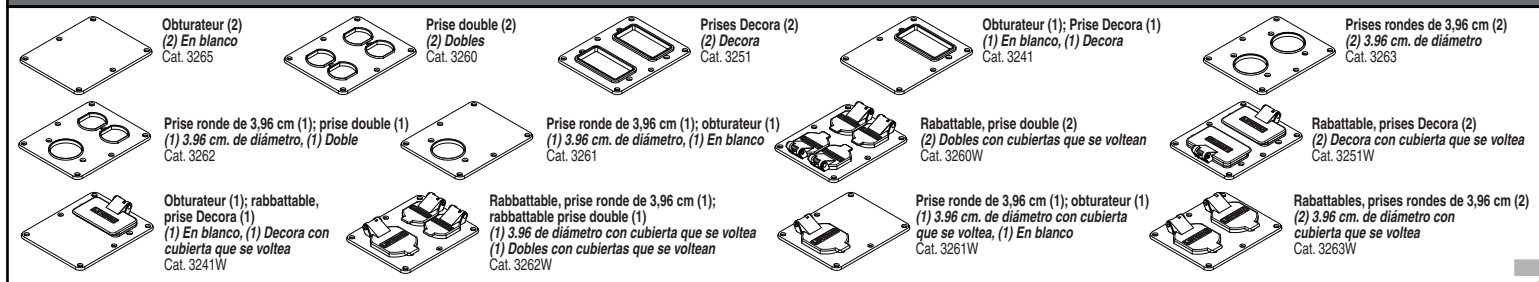

### CAJA TEMPORAL DE ENERGÍA - Instrucciones de Instalación para Caja de 2 Unidades

#### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
- Si usted no está seguro acerca de alguna parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.
- Use este producto sólo con **cable de cobre o revestido de cobre**.

#### Instrucciones de Cableado para Caja de Dos Unidades

**ADVERTENCIA:** Para evitar descarga eléctrica, fuego, o muerte, **DESCONECTE EL CORDÓN** e **INTERRUMPA LA ENERGÍA** mediante el interruptor de circuito o fusible. ¡asegúrese que el circuito no esté energizado antes de instalar, quitar o hacer mantenimiento al producto!

1. Instale los bujes protectores contra tirones de cable(s) en la caja de caucho y asegure la tuerca usando una presión de: 45-55 in-lbs. para tuercas NPT de 12.7 mm (1/2") y NPT de 25.4 (1").
2. Quite la tuerca de ajuste del buje.
3. Pele aproximadamente 15.3 cm. (6") el forro del cordón. NO corte el aislante del conductor.
4. Pase el largo del cordón pelado a través de la tuerca de ajuste y el buje.
5. Apriete de la tuerca usando una presión de: 45-50 in-lbs. para tuercas NPT de 12.7 mm (1/2") y NPT de 25.4 (1").
6. Pele los conductores e instale el receptáculo de acuerdo con las instrucciones proveídas.

**NOTA:** Para la alimentación transversal, instale los bujes del protector contra tirones del cable en ambos lados de la caja, como se describe arriba y empalme los conductores de acuerdo con los requerimientos de los códigos.

#### Montaje de Receptáculo en Caja de Caucho de Dos Unidades

1. Elija la cubierta apropiada para el receptáculo de acuerdo al cuadro de abajo.
2. **Sólo para lugares mojados:** Quite los cortes de los orificios perforados en la empaquetadura, quite el film y fije la parte posterior de la cubierta. Ver **diagrama 2**.
3. Monte el receptáculo cableado a la cubierta como se muestra en el **diagrama 3**, usando los tornillos proveídos. **NOTA:** para los productos Decora, use los tornillos con las tuercas proveídos y monte el producto a la cubierta.
4. Ponga el ensamble de la cubierta/receptáculo en la caja de caucho en la posición como se muestra en el **diagrama 4**. Utilice los (6) tornillos de montaje proveídos para sujetar el ensamble de la cubierta a la caja de caucho. **NO sobreapriete los tornillos de montaje.** Después de apretar los tornillos de montaje, asegure que la cubierta esté al ras de la caja.

**NOTA:** Los receptáculos ICFT con seguro no son compatibles con las cubiertas Decora.

**NOTA:** Use el cuadro de arriba para identificar las necesidades de la Caja Temporal de Energía para su aplicación.